

**ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА****Вулканізаційна майстерня (Вагонне депо) залізничного цеху  
ПрАТ «Запоріжжкокс»,***(найменування та місцезнаходження на дату розроблення паспорта)***інв.№ 130000000113****введеного в експлуатацію відповідно до**

---

*(назва документа, що посвідчує*

---

*введення об'єкта в експлуатацію, та його реквізити)*Дата розроблення паспорта   26     липня   20  18   р.

**Інформація щодо оновлення паспорта\***

Дата внесення результатів обстеження	Посада та П.І.Б. особи, що вносила інформацію	Підпис особи, що вносила інформацію

---

\* – При оновленні паспорта наведені форми заповнюються заново та підшиваються до відповідних форм, заповнених при розробленні (попередніх оновленнях) паспорта.

**I. Відомості про власника (управителя) об'єкта**  
 станом на 26 липня 2018 р.

Дані юридичної особи: найменування;	Приватне Акціонерне товариство «ЗАПОРІЖКОКС»
ідентифікаційний код <i>згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – код за ЄДРПОУ)</i>	ЄДРПОУ: 00191224

**II. Відомості про виконавця робіт з обстеження, що виконані**

у період з 09 липня 2018 р. по 26 липня 2018 р.

Підприємство, установа чи організація, що здійснила обстеження (у разі залучення)

**ТОВ «Технічний центр діагностики та експертиз»**

*(найменування юридичної особи)*

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури (далі – виконавці):

П.І.Б.	Серія і номер кваліфікаційного сертифіката*	Ким та коли виданий	Перелік робіт (послуг), спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом
Гревцов Віталій Володимирович	АЕ №000659	28.08.2012	Технічне обстеження будівель і споруд

\* – Заповнюється відповідно до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року №554.

**III. Загальні відомості про об'єкт**  
 станом на 26 липня 2018 р.

1	Місцезнаходження об'єкта	69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4
2	Призначення об'єкта: первісне <i>(передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта)</i>  станом на час проведення обстеження	Вулканізаційна майстерня комплексу коксової батареї №6  Вулканізаційна майстерня (Вагонне депо) залізничного цеху, інв.№ 130000000113
3	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об'єкт	<b>ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС»</b> , залізничний цех
4	Код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000	1241.8 «Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо»
5	Клас наслідків (відповідальності)	<b>СС2</b> , середні наслідки
6	Форма власності	Приватне акціонерне товариство
7	Встановлений строк експлуатації <i>(якщо встановлено проектною документацією)</i>	не менше 60 років
8	Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу	відсутні
9	Дані про виконані на об'єкті роботи з будівництва після розроблення паспорта <i>(вид робіт, декларація (акт) про готовність об'єкта до експлуатації)</i>	відсутні
10	Дані щодо проектування об'єкта <i>(генеральний проектувальник, шифр проекту, рік виконання)</i>	Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «ГППРОКОКС», м.Харків, 1984 р. Шифр №1086038, 1086041÷1086044 та ін.
11	Наявність проектної документації <i>(стадія проектування, місце зберігання, повнота документації)</i>	Робочі креслення комплектно зберігаються в заводському архіві, (п. №1168 та ін.)

**IV. Технічна характеристика об'єкта**  
 станом на 26 липня 2018 р.

**1. Характеристика території**

№ з/п	Назва показника	Значення
1	Кліматичний район	II кліматична зона, південно-східна
2	Сніговий район	3 ( $s_{0, \max}=1200$ Па) $s_0=1110$ Па
3	Вітровий район	3 ( $w_{0, \max}=500$ Па) $w_0=460$ Па
4	Характеристика ґрунтової основи	лесові ґрунти, суглинки та супісі під шаром насипного ґрунту техногенного походження

**2. Ускладнюючі умови території**

№ з/п	Назва показника	Значення
1	Сейсмічність, балів	5 балів, з 5% імовірністю перевищення сейсмічної активності протягом 50 років
2	Складні гідрогеологічні умови (підтоплення, суфозія тощо)	Коливання рівня ґрунтових вод до 1,5 м, гідрокарбонатно-сульфатна жорсткість
3	Інші складні інженерно-геологічні умови (просадні ґрунти, зсувонебезпечний схил, підроблена територія)	Категорія складності інженерно-геологічних умов – третя. Локальні прояви сульфатно-карбонатного карсту
4	Наявність оточуючої забудови	Капітальні споруди –до 16 м, відриті галереї до 10 м, внутрішньозаводські залізничні колії -до 3 м
5	Інші ускладнюючі фактори	Карстові процеси, підтоплення території, просідання лесових ґрунтів II типу

### 3. Основні технічні показники об'єкта \*

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Площа забудови	м <sup>2</sup>	1150,00
2	Поверховість:	поверх	1 (3)
	надземна частина		±0,000 +3,300 +7,200
	підземна частина		–
3	Будівельний об'єм усього, в т.ч.	м <sup>3</sup>	<b>13576</b>
	надземна частина		<b>13576</b>
	підземна частина		–
4	Площа: загальна	м <sup>2</sup>	1321,60
	приміщень основного виробництва		962,20
	службово-побутових приміщень		114,80
	інших приміщень:		
	комори, склади		100,60
	зони відпочинку		25,14
	коридори, тамбури		26,28
	допоміжні приміщення		20,39
5	Зальні приміщення: призначення, кількість місць	шт	–
	площа	м <sup>2</sup>	–
6	Ступінь вогнестійкості	ступінь	II
7	Умовна висота	м	13,30
8	Підземний паркінг:		–
	кількість машино-місць	шт	–
	площа	м <sup>2</sup>	–

\* – Тут і надалі усі таблиці наведені за формою №2 для типу об'єкту, визначеного за п. III.4.

#### 4. Характеристика основних будівельних конструкцій

№ з/п	Конструкція	Стислий опис
1	Конструктивна система	Каркасна збірна в'язева (осі А÷Г, 3÷13). Стінова (осі А÷Б, 3÷4; В÷Г, 3÷4)
2	Фундаменти	Пальові 350×350 мм довжиною 10 м з ростверками на сульфатостійкому цементі. Фундаментні балки збірні залізобетонні за типовою серією 1.415-1, вип.1
3	Вертикальні несучі елементи	Колони залізобетонні перерізом підкранової частини 600(800)×400 мм, надкранової 400×400 мм, серії КЭ-01-49, вип.1. Колони залізобетонні 300х300 мм серії ИИ04-2, вип. 7, 10, 12. Фахверк з.б. за серією КЭ-01-55, вип. 2. В'язі металеві хрестового типу серії ИИ-29-2/70 та 29-4/70. Діафрагми жорсткості за серією ИИ04-6, вип.5. Підкранові балки збірні залізобетонні попередньо-напружені таврового перерізу висотою 1000 мм, шириною верхнього поясу 600, нижнього 200 мм серії КЭ-01-50, вип. 1. Стіни панельні керамзитобетонні товщиною 250 мм серії 1.432-14/80, вип.1, 3. Цегляне мурування
4	Конструкції перекриттів	Ригелі трапецієподібні серії ИИ23-1/70. Плити перекриття - збірні залізобетонні, ребристі та багатопустотні розмірами в плані 1,5×6 м та висотою 300 мм за типовою серією ИИ-04-4, вип.19. Проектна марка бетону- М250 та М300, Армування передбачено стрижнями з класу А-I та сітками зі сталевих проволочи Вр-I
5	Конструкції покриття	Балки покриття збірні залізобетонні, двоскатні ґратчасті прогоном 18 м за типовою серією 1.462-3, вип. 1. Плити покриття збірні залізобетонні ребристі 3×6 м висотою 300 мм, ГОСТ 22701.1-77
6	Сходи	Залізобетонні збірні та металеві сирії 1.452-2
7	Покрівля	Пласка рулонна утеплена
8	Перегородки	Цегляні,
9	Підлоги	Бетонні, з керамічної плитки, щитові (дерев'яні) лінолеум
10	Вікна, двері	Ворота розпашні металеві. Двері металеві, дерев'яні, металопластикові. Вікна металопластикові
11	Опорядження фасадів	Декоративне фарбування
12	Внутрішнє опорядження	Облицювання стель; побілка, фарбування стін, облицювання плиткою, деревиною

## 5. Характеристика внутрішніх інженерних систем

№ з/п	Інженерна система	Стислий опис
1	Постачання холодної води	Водопостачання від внутрішніх заводських мереж $\varnothing 100$ мм з розводкою із сталевих та пластикових труб діаметром $\varnothing 16$ та $\varnothing 25$ мм
2	Постачання гарячої води	Від електричного бойлера
3	Водовідведення	Каналізація централізована з підключенням до загальнозаводської каналізаційної мережі та випусками через колодязь. Трубопроводи внутрішньої каналізаційної мережі – пластикові та чавунні діаметрами $\varnothing 50$ та $\varnothing 100$ мм, розраховані для підключення приладів системи водопостачання Водовідведення атмосферних опадів – зовнішнє через карнізні звіси
4	Опалення	Централізоване від внутрішньозаводської мережі з теплоносієм у вигляді перегрітої водяної пари $t=130\div 150^{\circ}\text{C}$ з нижньою розводкою та сталевими регістрами $\varnothing 100$ мм
5	Електропостачання	Живлення від ТП-36 кабелями 0,4 кВт під робочу напругу 380/220 В з керуванням через електрощафи. Заземлення – внутрішній контур з металевої смуги - 4×30 мм
6	Освітлення	Стельові освітлювальні електричні прилади та люмінесцентні освітлювачі. Зовнішнє освітлення території та входних зон від локальних прожекторних установок
7	Газопостачання	Відсутнє
8	Вентиляція	Загальнообмінна, із забором свіжого повітря через венткамери, зовнішні дверні прорізи та ворота. Видалення відпрацьованого повітря передбачено даховими дефлекторами, встановленими в прорізах плит покриття. Місцева аспірація робочих місць – за допомогою пересувного електростатичного фільтру «СовПлим ЕМК 1600/SP» продуктивністю 1500 м <sup>3</sup> /год
9	Водопостачання протипожежне	Передбачено влаштування протипожежного водопроводу зі сталевих труб $\varnothing 50$ мм з та пожежними кранами ПК12÷ПК16
10	Протипожежна сигналізація	3 датчиками на позначці +10,800 м



**V. Результати обстеження об'єкта**  
 станом на 26 липня 2018 р.

**1. Загальні дані про виконані обстеження**

№ з/п	Назва інформації	Пояснення
1	Дати проведення обстежень	Липень 2018 р.
2	Найменування та місцезнаходження організацій, які проводили обстеження	ТОВ «Технічний центр діагностики та експертиз». 08700. Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 113А
3	Код за ЄДРПОУ організацій, які проводили обстеження	ЄДРПОУ: 35752275
4	Звіти за результатами обстежень (місце зберігання)	040972.004/18 ТЗ

**2. Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій**

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток)
1	Фундаменти	дод. 3,
2	Вертикальні несучі елементи	дод. 3, п. 4.1, 4.3,
3	Конструкції перекриттів	дод. 3, п.
4	Конструкції покриття	дод. 3, п. 2.1, 3.1÷3.6, 4.1÷4.3
5	Сходи	дод. 3, п. 5.1,
6	Покрівля	дод. 3
7	Перегородки	дод. 3
8	Підлоги	дод. 3
9	Вікна, двері	дод. 3
10	Опорядження фасадів	дод. 3
11	Внутрішнє опорядження	дод. 3

**3. Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх інженерних систем**

№ з/п	Інженерна система	Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток)
1	Водопостачання холодне	дод. 3
2	Водопостачання гаряче	дод. 3
3	Водовідведення	дод. 3
4	Опалення	дод. 3
5	Електропостачання	дод. 3
6	Газопостачання - відсутнє	-
7	Вентиляція	дод. 3

**VI. Оцінка технічного стану об'єкта**  
 станом на 26 липня 2018 р.

**1. Аналіз відповідності будівельних конструкцій вимозі щодо забезпечення механічного опору і стійкості**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Фундаменти	Не обстежувались
2	Вертикальні несучі елементи	Відповідають
3	Перекриття	<b>Не відповідають</b> балки покриття – в осях А,4; А,5; А,8; А,9; Г,5÷Г,9; плити покриття в осях В÷Г,8÷9
4	Покриття	<b>Не відповідають</b> (карнизні плити А÷Г, 13)
5	Сходи	Відповідають
6	Підлоги	Відповідають
7	Підкранові балки	<b>Не відповідають</b> опорні ділянки в осях А,4; А,5; А,7÷А,9; Г,5÷Г,9

**2. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення пожежної безпеки**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Вертикальні несучі елементи	Відповідають
2	Перекриття	Відповідають
3	Покриття	Відповідають
4	Сходи	Відповідають
5	Електропостачання	Відповідають
6	Водопостачання	Відповідають
7	Опалення і вентиляція	Відповідають
8	Системи протипожежного захисту	Відповідають
9	Евакуаційні виходи	<b>Не відповідають</b> двері Г, 12÷12/13, позн. +3,300 м, відсутнє евакуаційне освітлення виходу відсутні плани евакуації

**3. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту природного середовища**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Водопостачання холодне	Відповідає
2	Водовідведення	Відповідає
3	Газопостачання -відсутнє	-

#### 4. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення безпеки експлуатації

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Підлоги	Відповідають
2	Сходи	Відповідають (На момент обстеження проводились роботи з ремонту)
3	Водопостачання гаряче	Відповідає
4	Опалення	Відповідає
5	Електропостачання	Відповідає
6	Газопостачання -відсутнє	-

#### 5. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення захисту від шуму

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Перекриття	Відповідає
2	Зовнішні стіни	Відповідають
3	Перегородки	Відповідають частково

#### 6. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення економії енергії

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зовнішні стіни	Відповідають частково
2	Покриття	Відповідає
3	Опалення	Відповідає

#### 7. Аналіз забезпечення доступу до об'єкта особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення - немає спеціальних вимог

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	—
2	Прилегла територія	—
3	Пандуси	—
4	Сходи	—
5	Входи/виходи, двері	—
6	Коридори	—
7	Ліфти	—
8	Приміщення	—
9	Туалети	—
10	Позначення	—

### 8. Загальна оцінка технічного стану об'єкта

Технічний стан будівлі	Основні вимоги Технічного регламенту						Доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення*
	Механічний опір і стійкість	Пожежна безпека	Безпека життя і здоров'я людини та захист природного середовища	Безпека експлуатації	Захист від шуму	Економія енергії	
Справний	–		<b>так</b>	–	–	–	–
Працездатний	–	<b>так</b>	–	<b>так</b>	<b>так</b>	<b>так</b>	–
Обмежено працездатний	<b>так</b>	–	–	–	–	–	–
Аварійний	–	–	–	–	–	–	–

\* немає спеціальних вимог

9. Висновок щодо технічного стану об'єкта в цілому: **III категорія технічного стану, будівля непридатна до нормальної експлуатації та потребує виконання підсилення і ремонту пошкоджених конструкцій за рекомендаціями технічного обстеження, відомості дефектів та пошкоджень.**

## VII. Рекомендації щодо подальшої експлуатації об'єкта

станом на 26 липня 2018 р.

### 1. Рекомендації щодо умов експлуатації об'єкта

№ з/п	Об'єкт або його частина	Подальші умови експлуатації
1	Конструкція басейна в осях А÷Б, 12÷13	Встановити систематичні спостереження за технічним станом елементів басейну та інженерних комунікацій
2	Зміщення крокв'яних балок з осей колон А, 4; А, 5; А, 8; А, 9; Г, 5÷Г, 9 до 50 мм	Встановити систематичні спостереження за опорними вузлами балок покриття на колонах та плит покриття на кроквяних балках [2.1]
3	Наскрізні отвори в полицях плит покриття під встановлення дефлекторів В÷Г, 3÷11. Плити перекриття укладені на стіни насухо, без розчину на ділянках А÷Б, 3÷4, позн. +3,000 м	Встановити систематичні спостереження за появою сколів і тріщин в зонах встановлення дефлекторів [3.4] та вузлах обпирання плит на стіни без розчину [3.5].
4	Багаторічна рослинність на відстані до 3 м від стін будівлі по осі А, 1÷13	Розчистити прилеглу територію будівлі від багаторічної рослинності, не допускати зростання дерев і кущів біля стін будівлі [6.1]
5	Фундаменти та ґрунт-основа	Не допускати замочування ґрунтів основи, уникати проливи, витіки, не допускати пошкодження систем зовнішнього водовідведення, інженерних мереж, ворон, вимощення

### 2. Рекомендації відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій

№ з/п	Вид конструкції або інженерної системи	Заходи з відновлення та підсилення	Термін виконання
1	2	3	4
1	Опорні ділянки підкранових балок, А, 4; А, 5; А, 7; А, 8; А, 9; Г, 5; Г, 6; Г, 7; Г, 8; Г, 9	Виконати підсилення опорних зон встановленням опорних стільців з прокатник кутиків L125×12, що збільшать опорні площі балок [1.1] ÷ [1.3]	III квартал 2018
2	Зазори між торцями підкранових балок більше 60 мм	Заповнити зазори, що перевищують проектні 50 мм бетонним розчином [1.4]	2020
3	Сколювання та відшарування захисного шару бетону колон з оголенням арматурних стрижнів, Г, 5÷6; Г, 8÷9; Г, 9÷10. Отвори в полицях плит покриття під дефлектори В÷Г, 3÷11. Відшарування захисного шару бетону карнизних плит А÷Г, 13 на позн. +6,650 м	Виконати ремонт ділянок з відновленням проектного перерізу бетонних конструкцій цементно-піщаним розчином та захистом арматурних каркасів цементно-бітумним розчином [1.5], [3.4], [4.1]	III квартал 2018
4	Розкриття вертикальних швів між плитами покриття в осях А÷Г, 3÷11 до 100 мм	Відновити заповнення швів між плитами покриття по опалубці [3.2], [3.3]	2019
5	Пошкодження арматурних каркасів плит покриття А÷В, 1÷2 на позн. +6,800 м	Виконати переобпирання підвісок для кріплення технологічного обладнання відповідно до типової серії 5.907, вип. 4 [3.6]	2018
6	Корозійні пошкодження металевих листів огороження та покриття зовнішньої сходової клітини в осях Г, 11÷13	Виконати заміну пошкоджених металевих листів огороження та покриття сходової клітини [5.1]	IV квартал 2018

**Додатки:**

- Керівник підприємства, установи чи організації, що здійснила обстеження

Г.В.Гревцова  
(прізвище та ініціали)

Виконавці:

М.П. (виконавця)

В.В. Гревцов  
(прізвище та ініціали)

М.П. (виконавця)

(прізвище та ініціали)

Власник (управитель) об'єкта або уповноважена ним особа

Директор з інжинірингу  
(посада за наявності)

(підпис)


О. С. Гайдаєнко  
(прізвище та ініціали)

## **ДОДАТКИ**



Фасад А – Г (Північний)





Фасад Г – А (Південний)

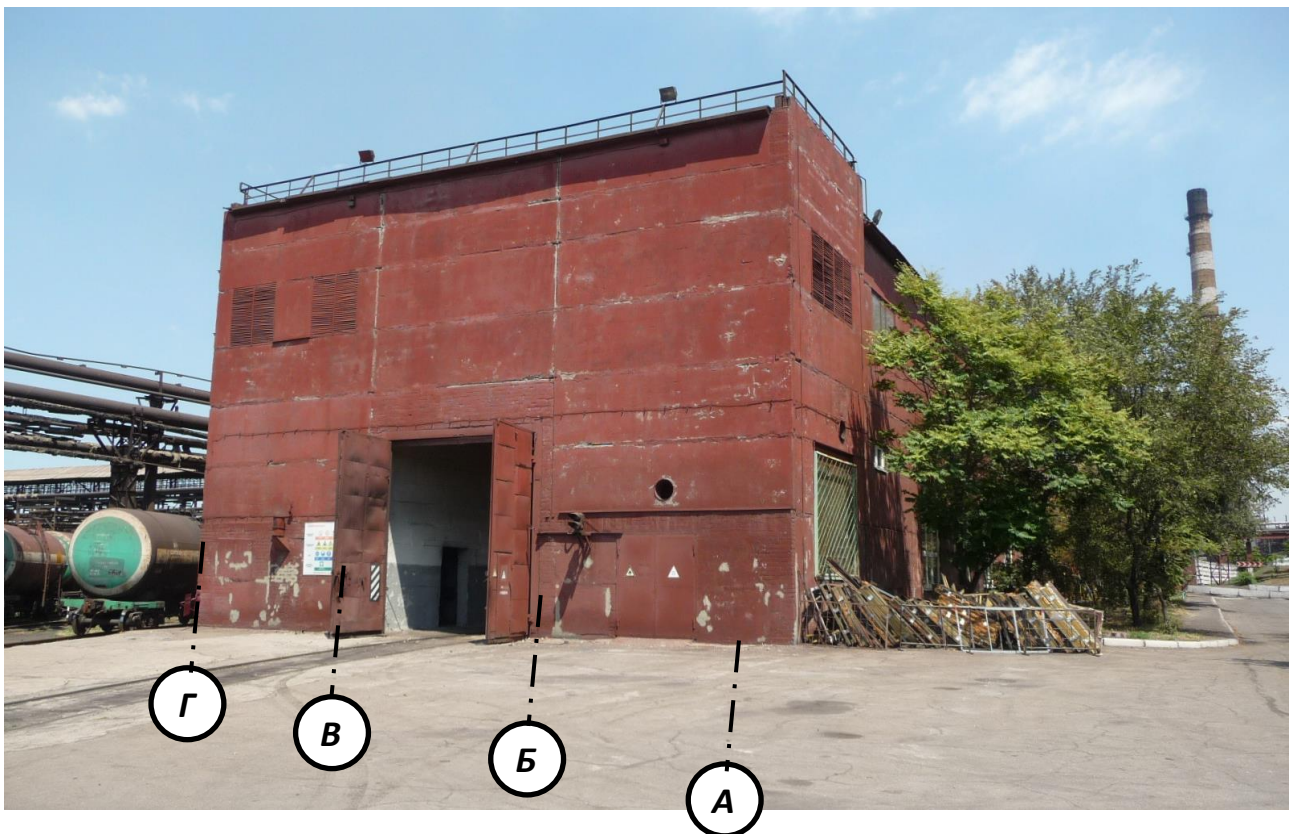


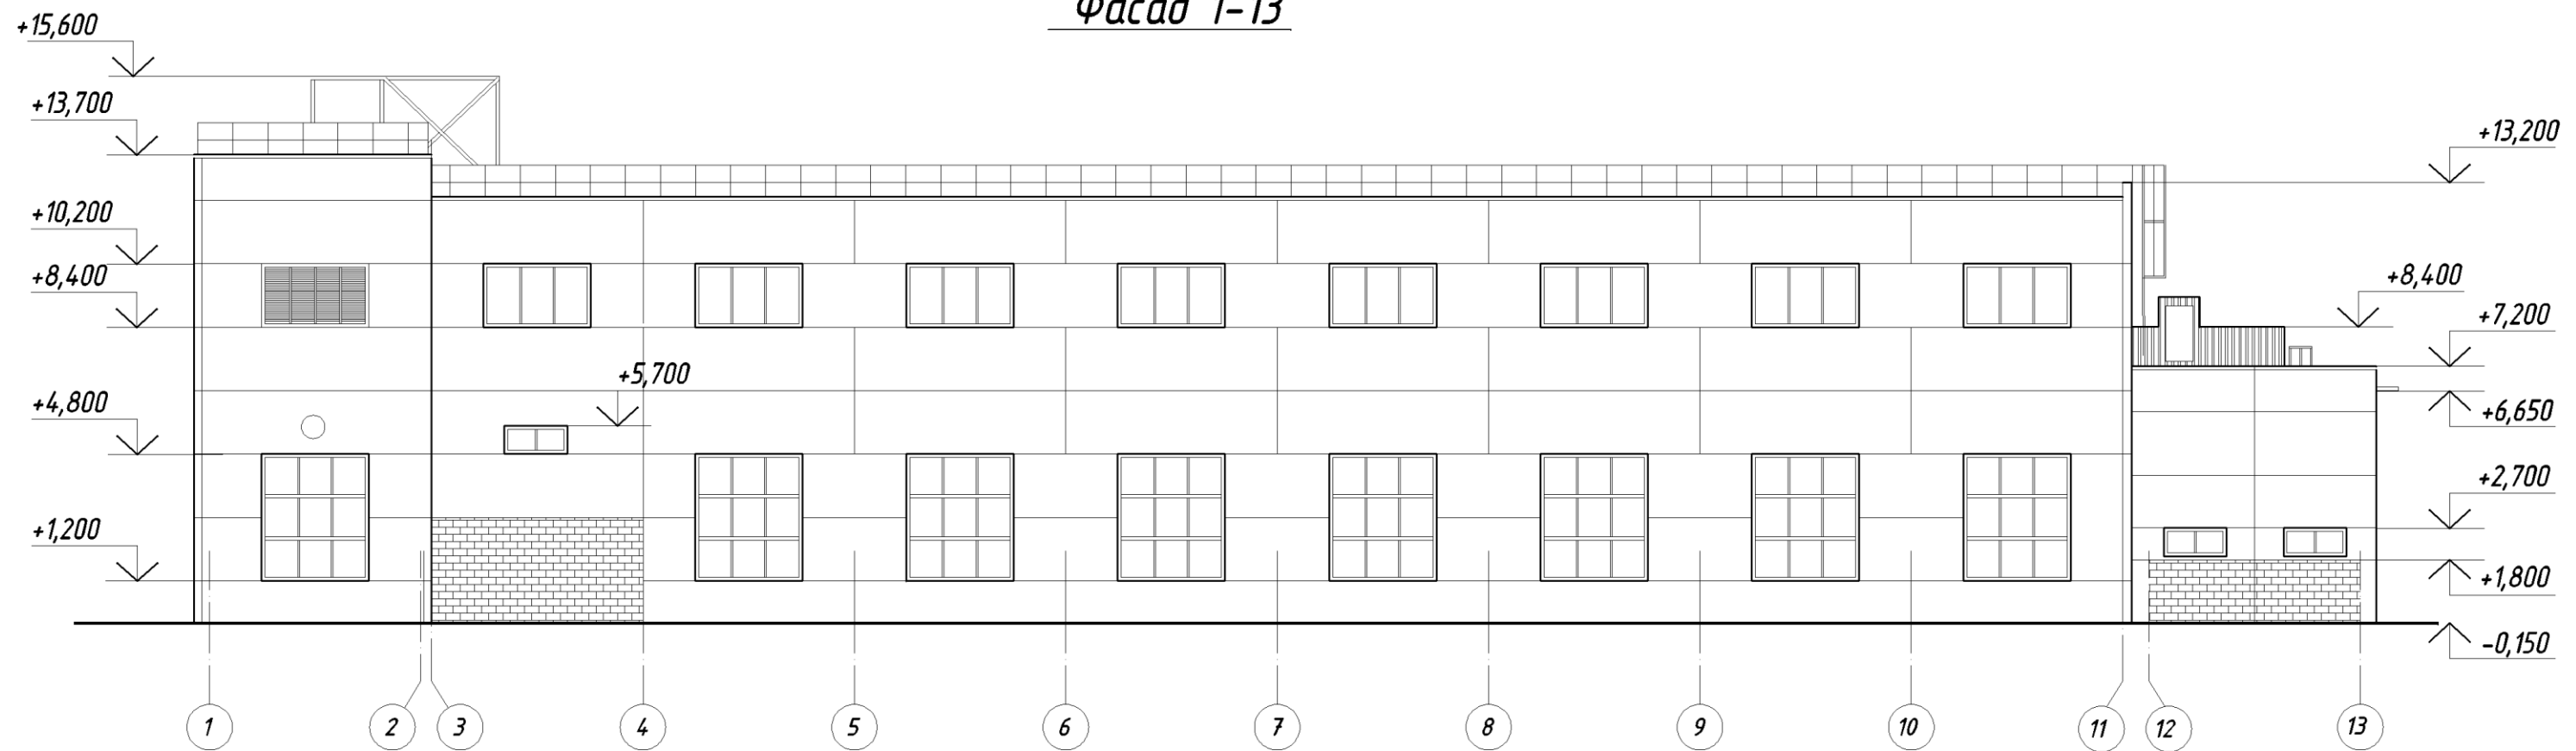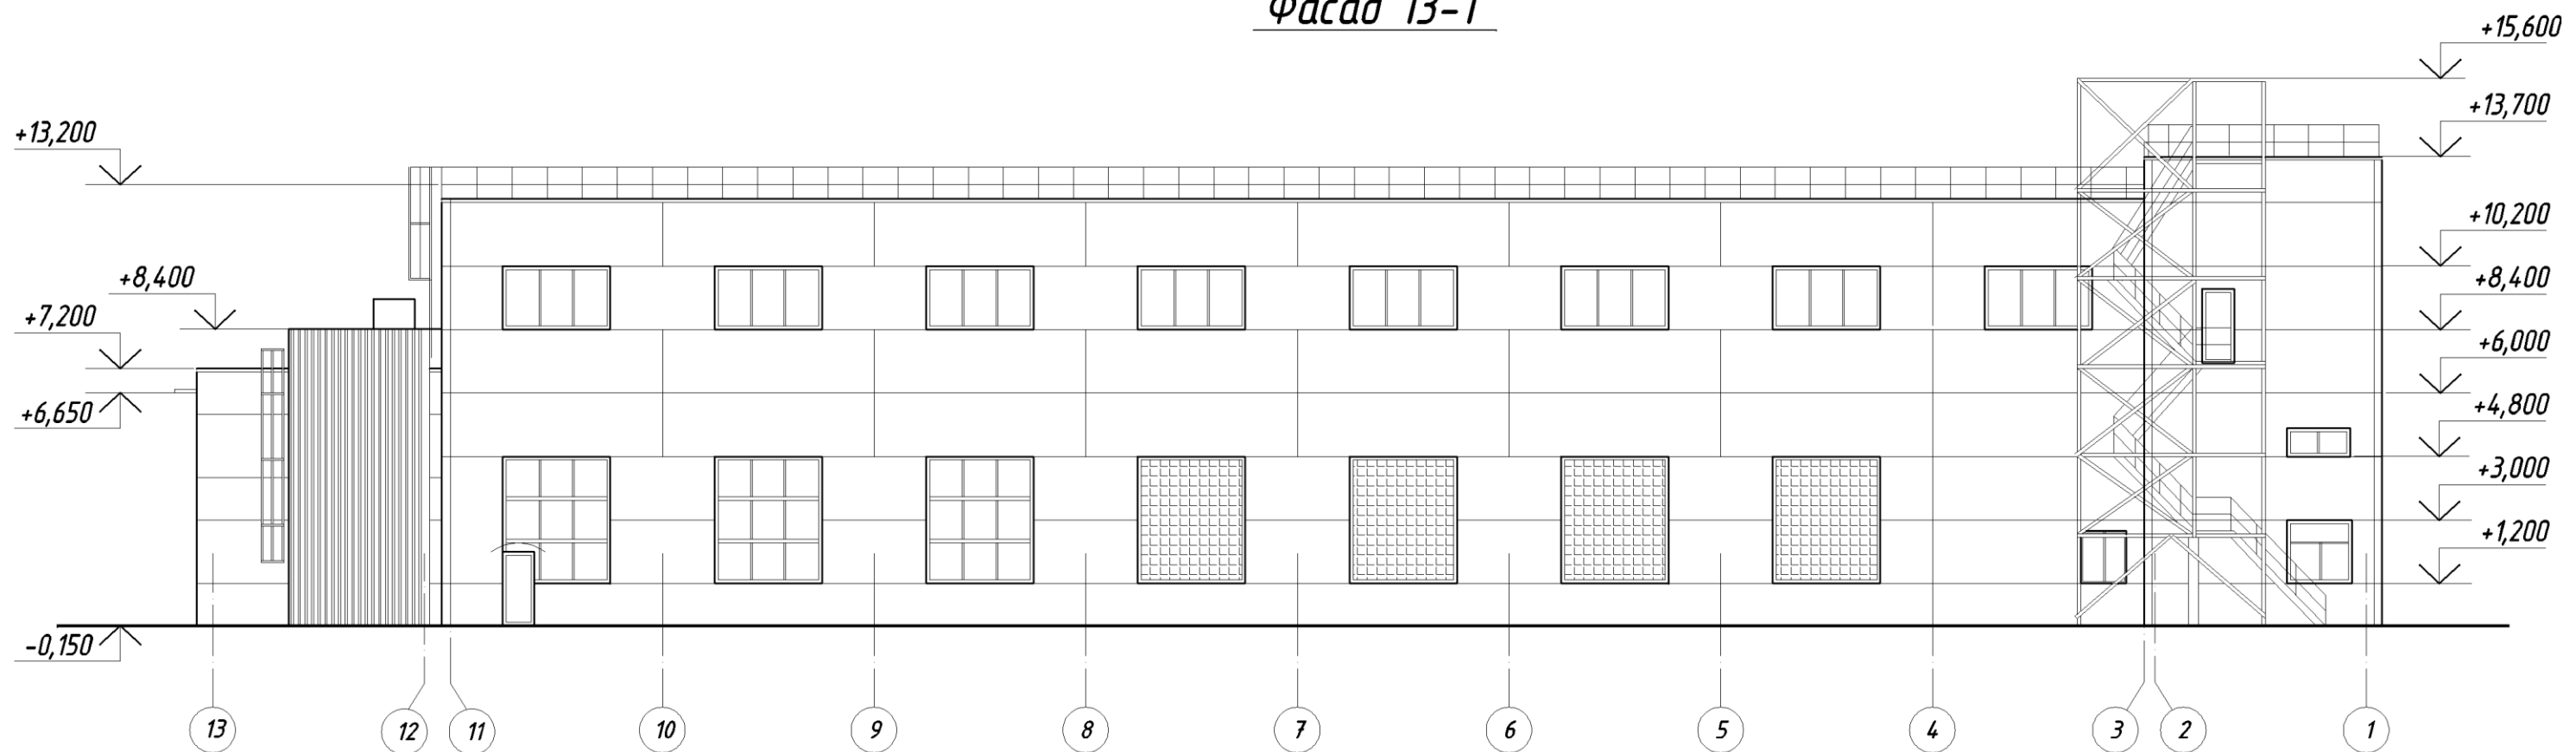


Фасад 1-13Фасад 13-1

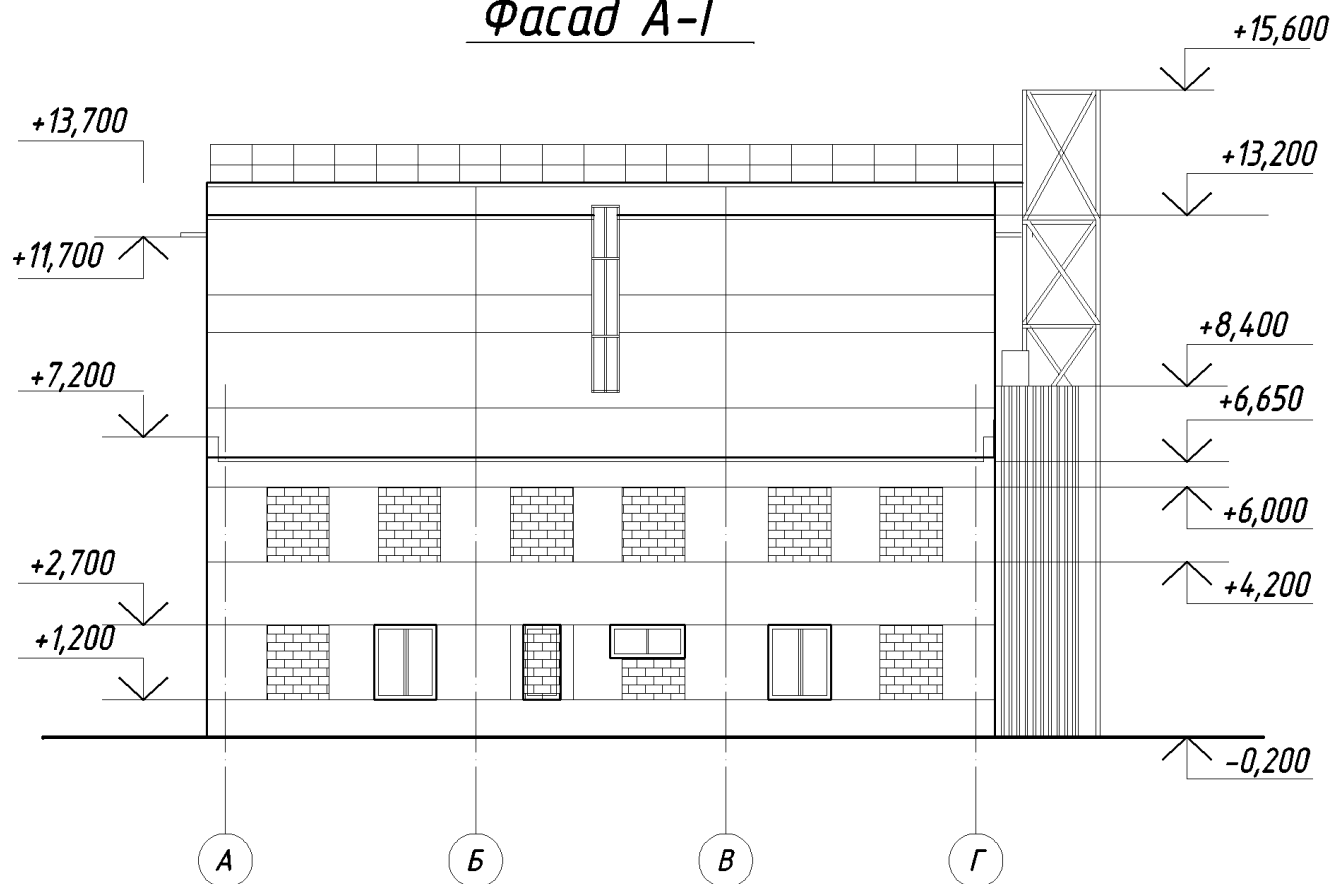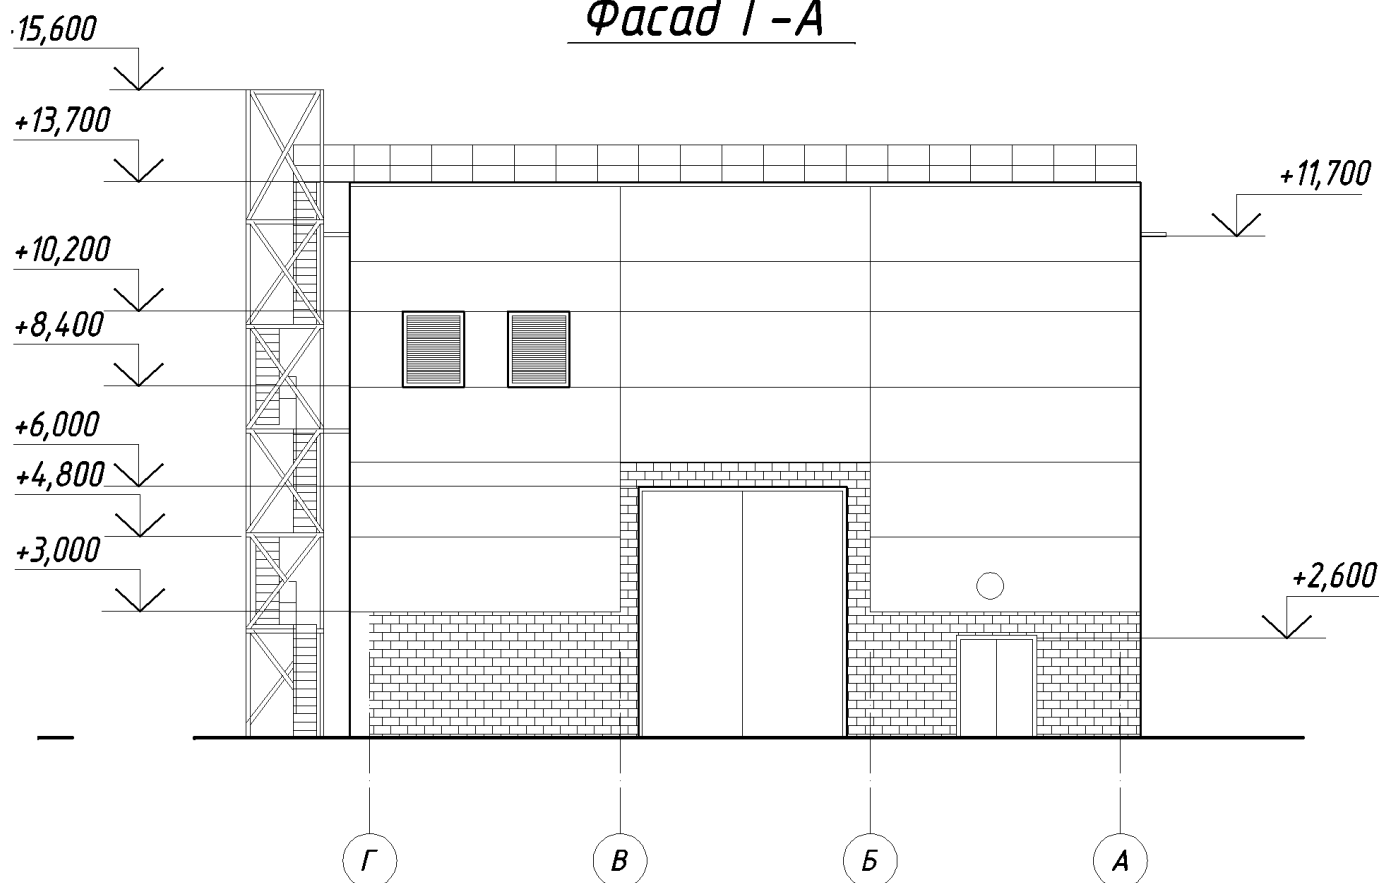Фасад А-ГФасад Г-А


## План на позн. 0,000 м




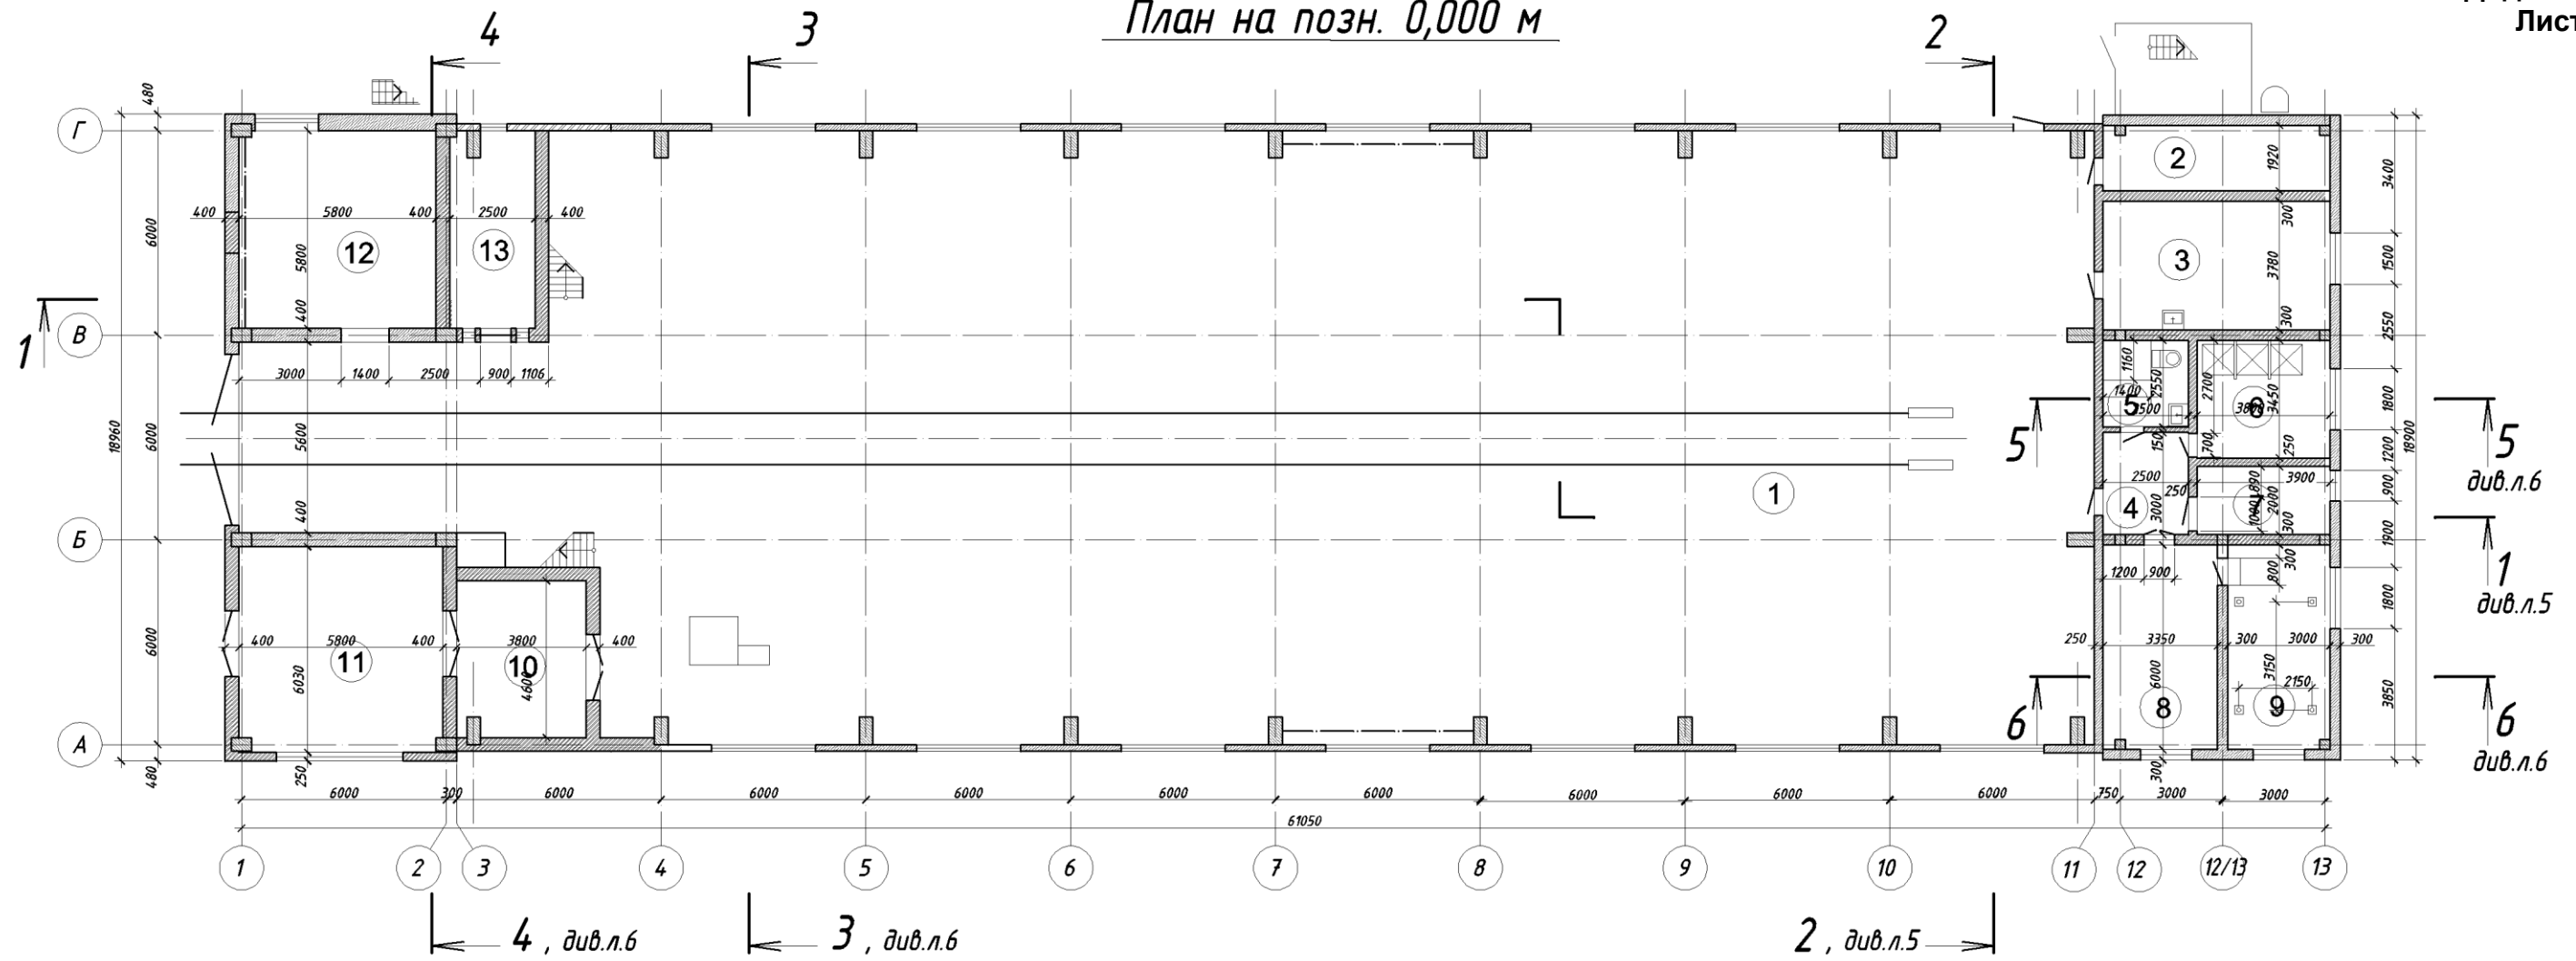
Додаток 2  
Лист 3



## План на позн. +3,300 м

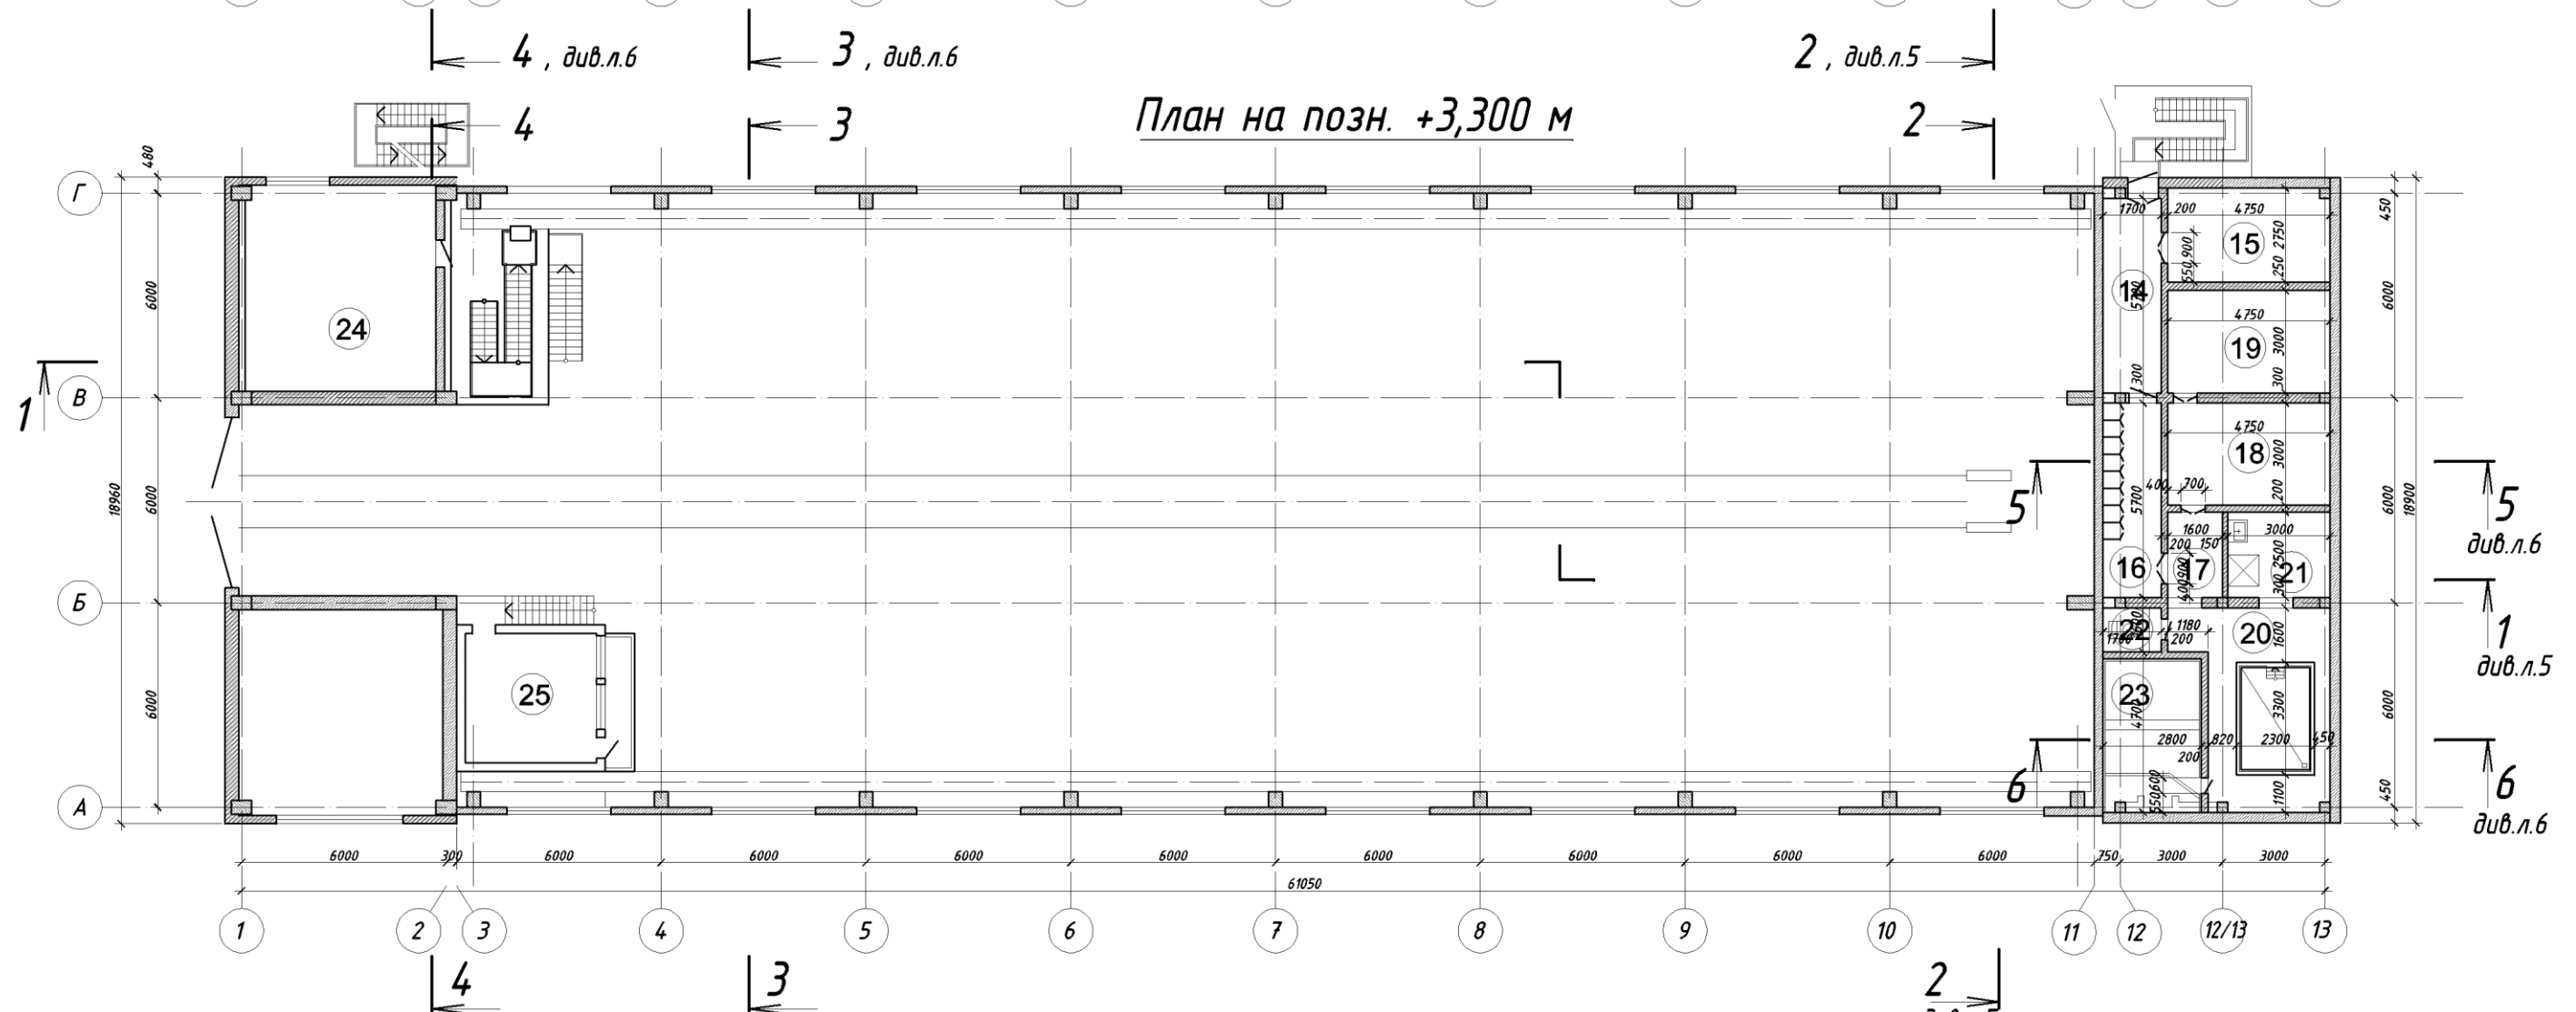

## План на позн.+7,200

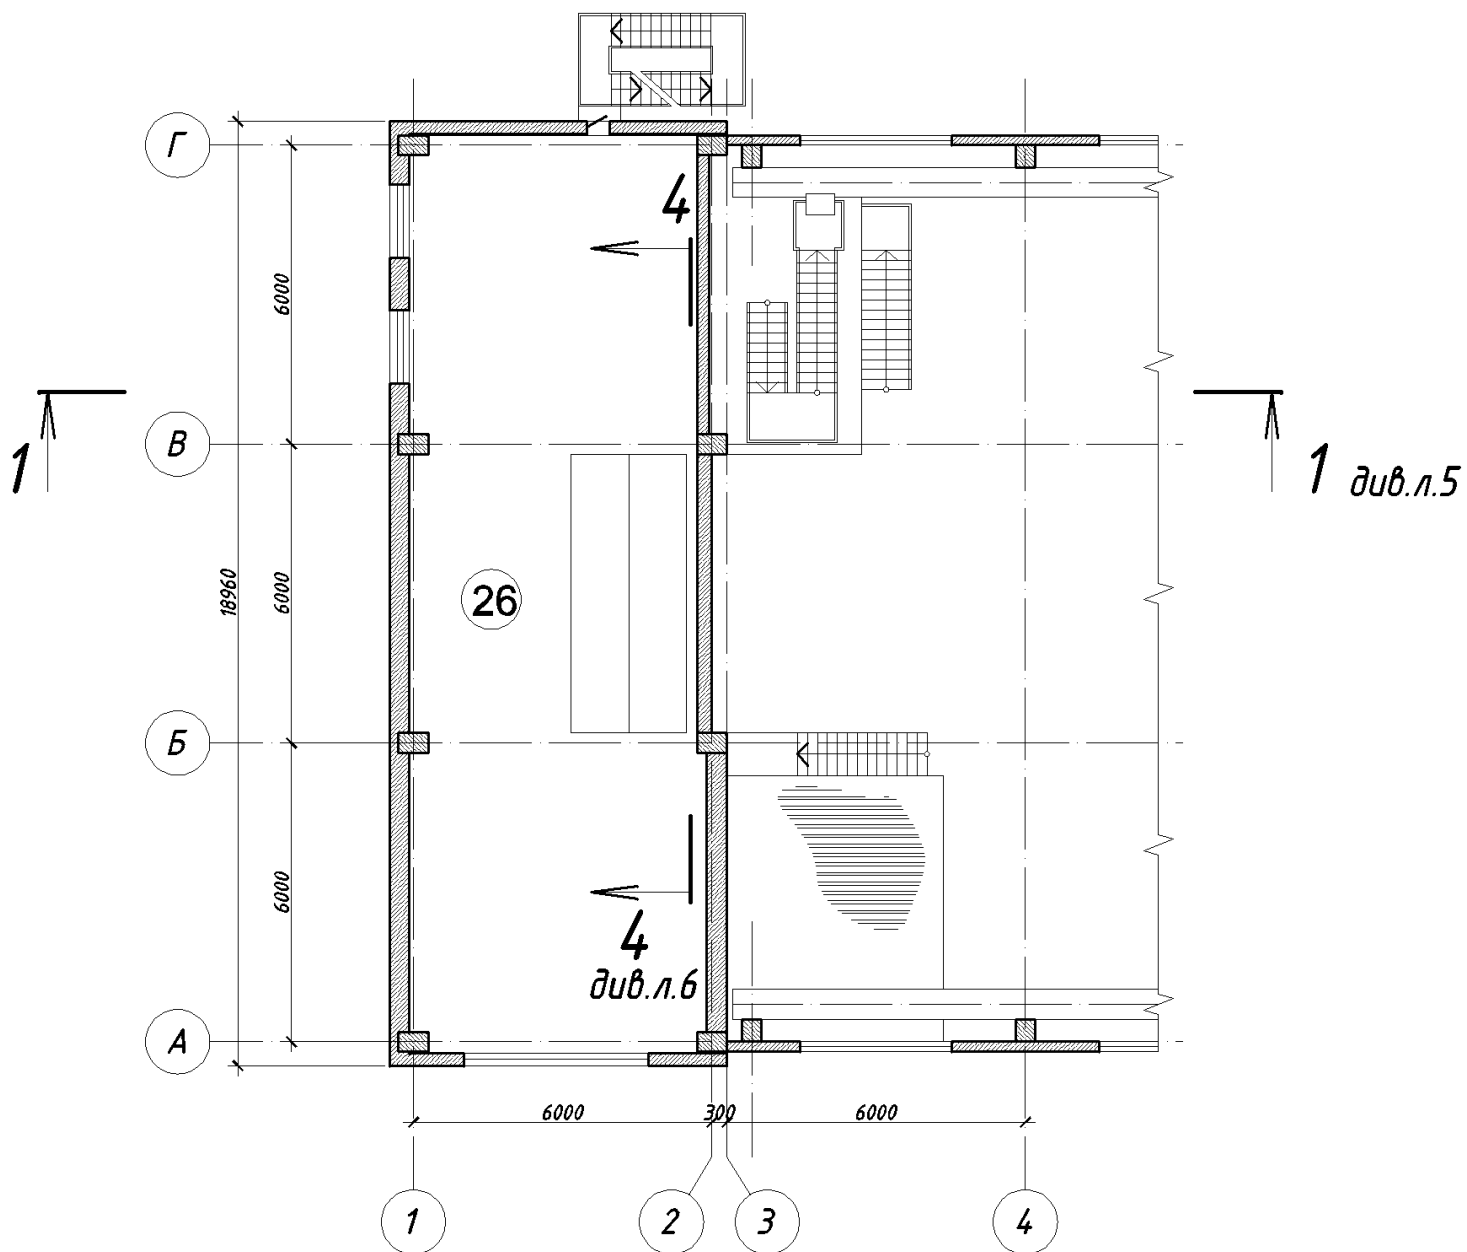

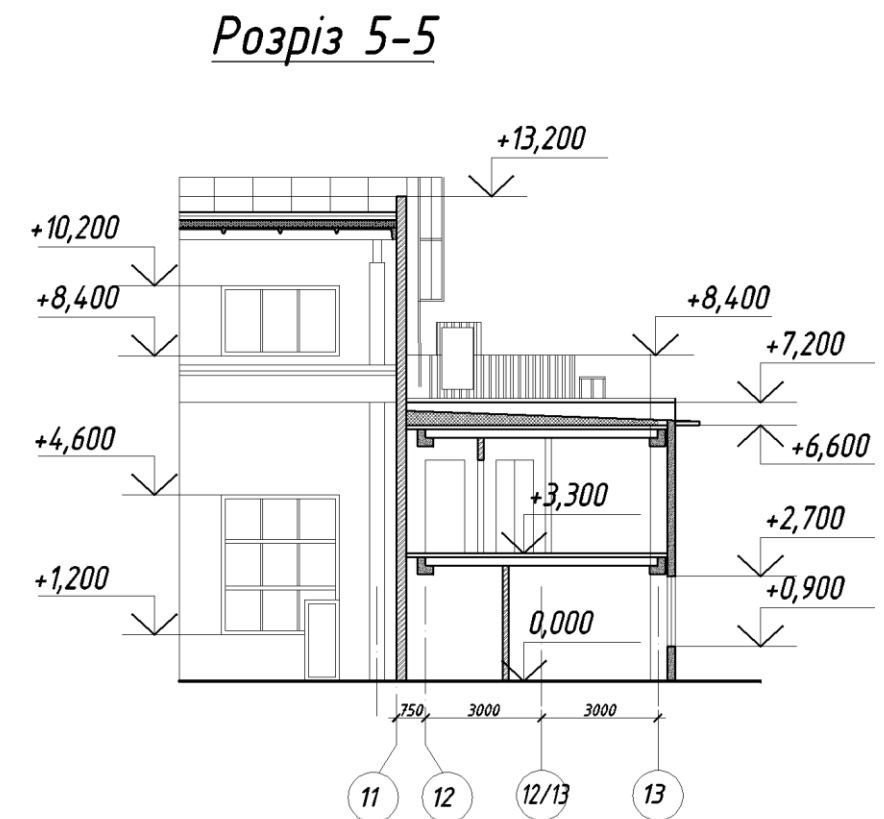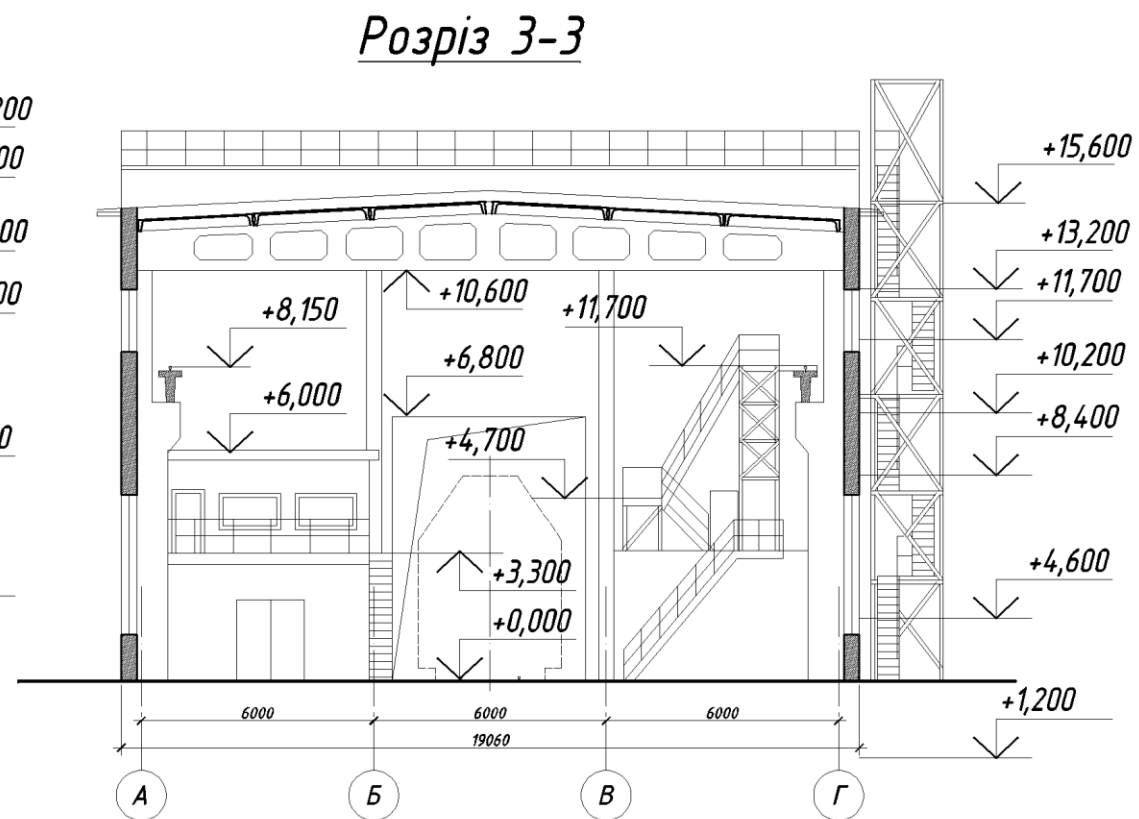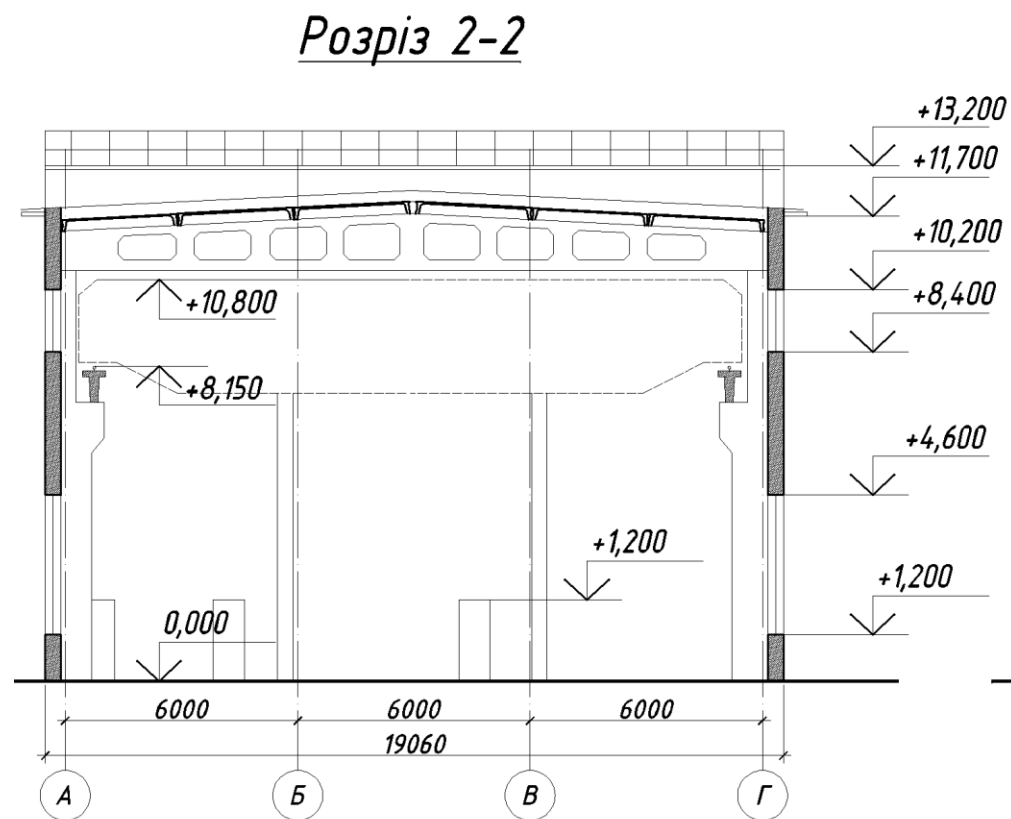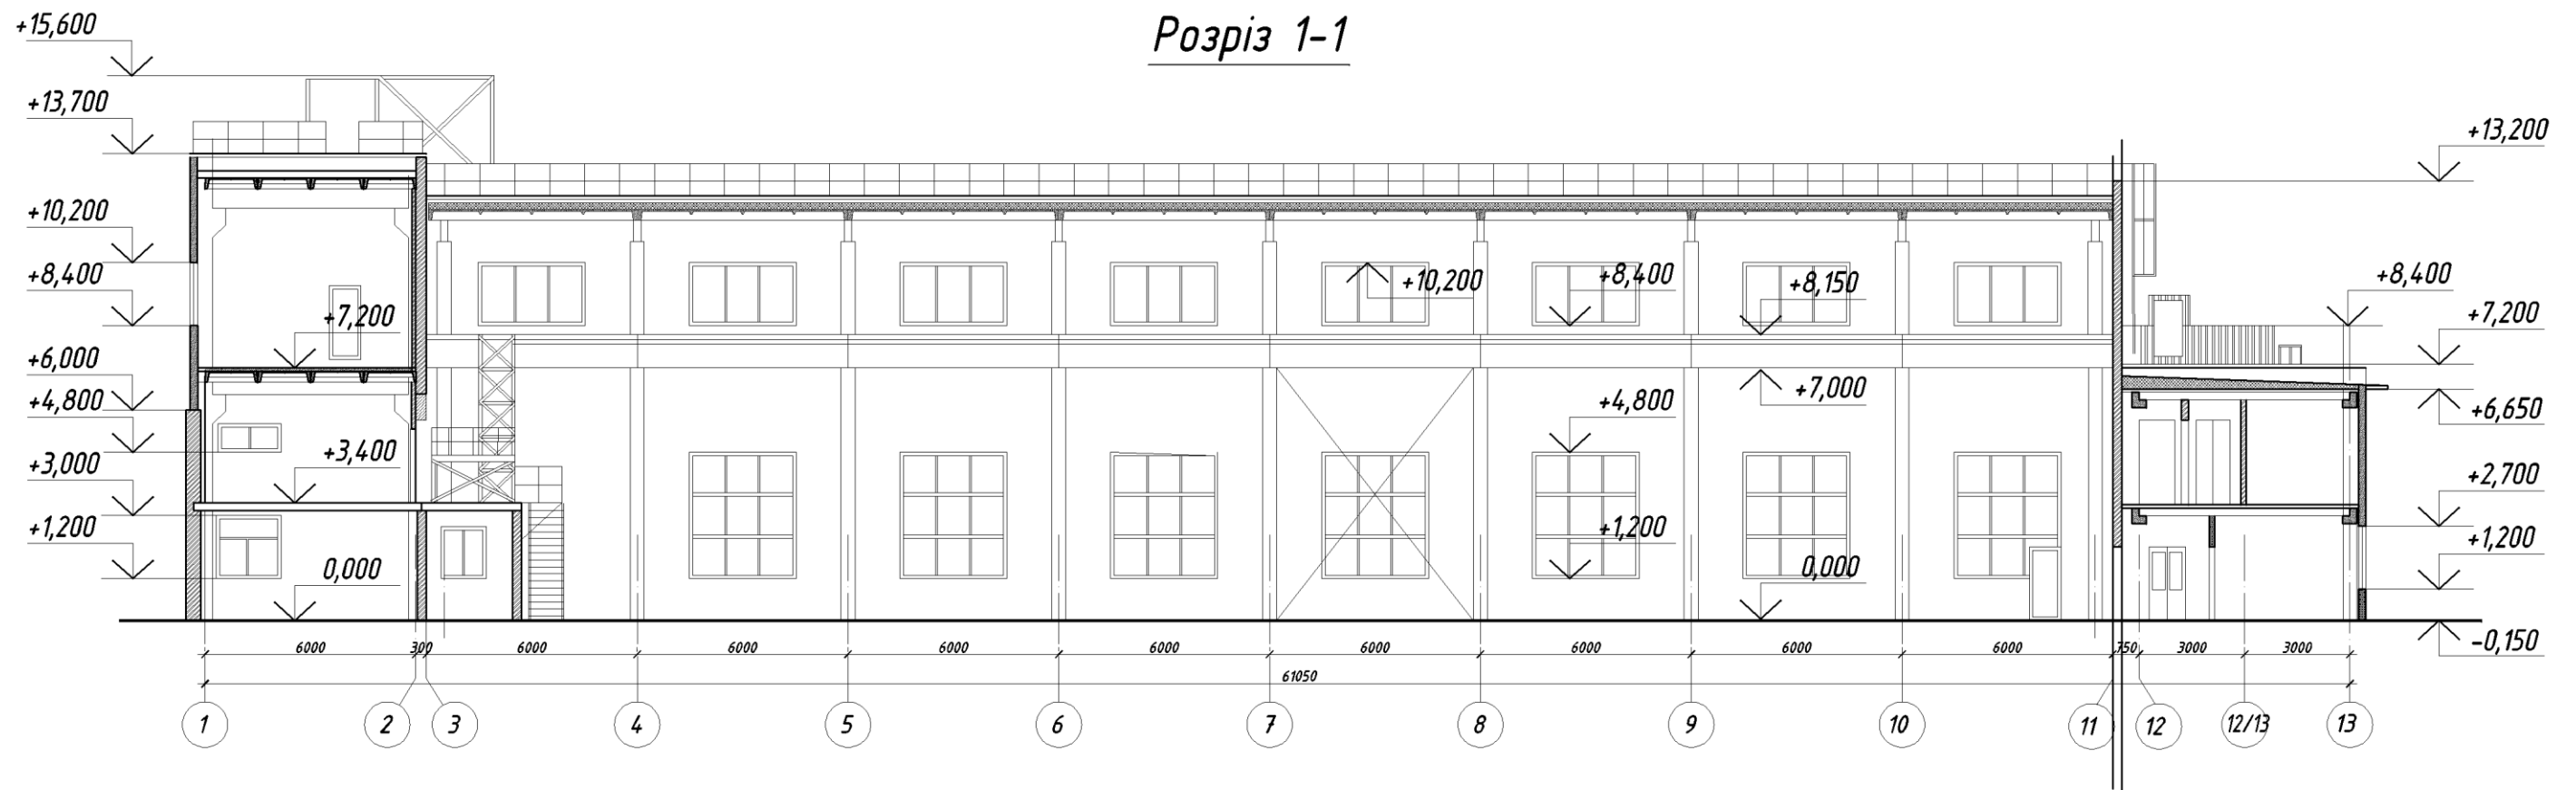

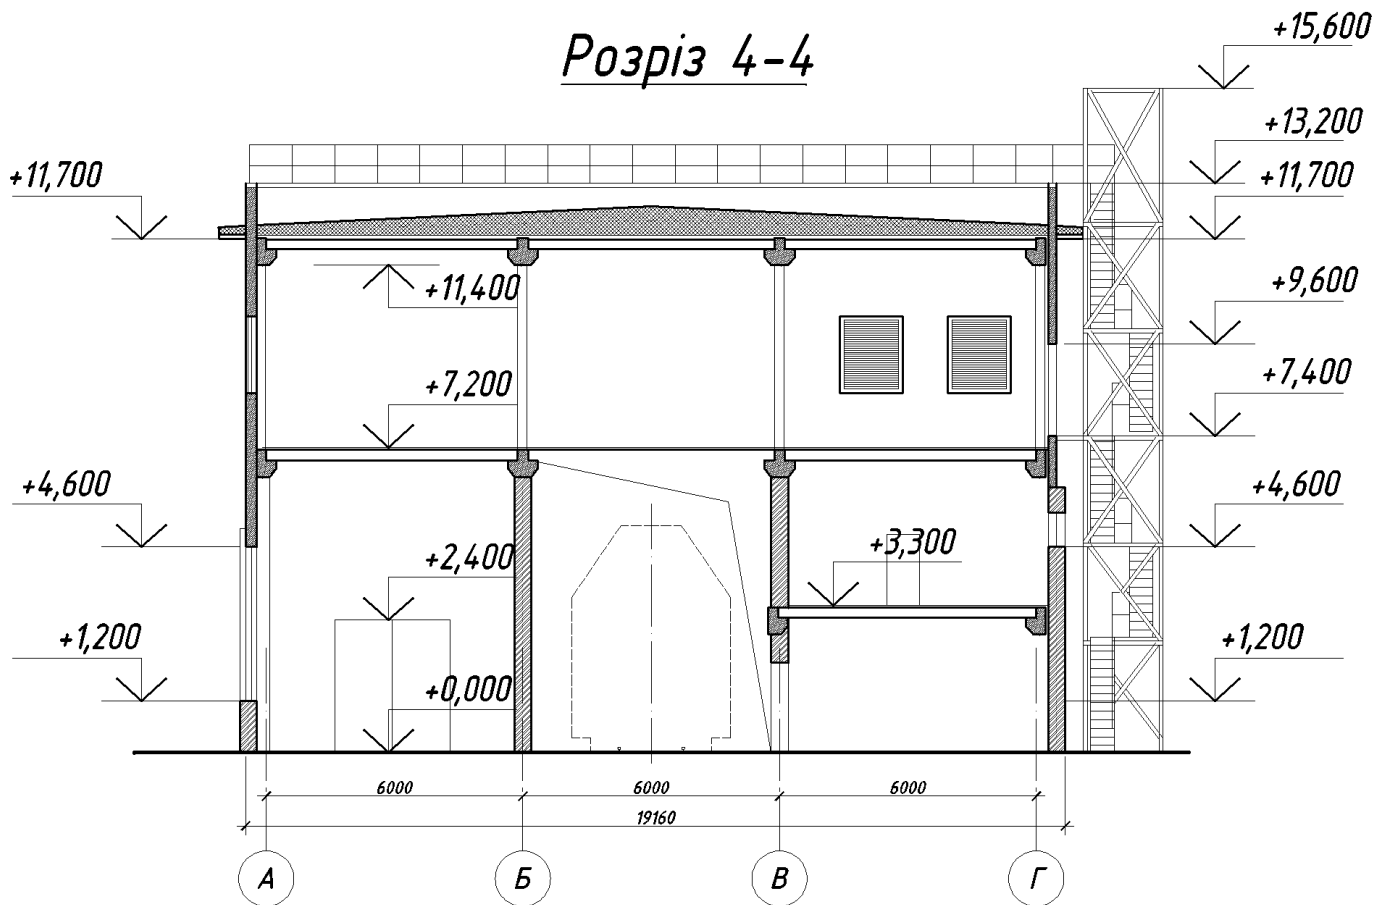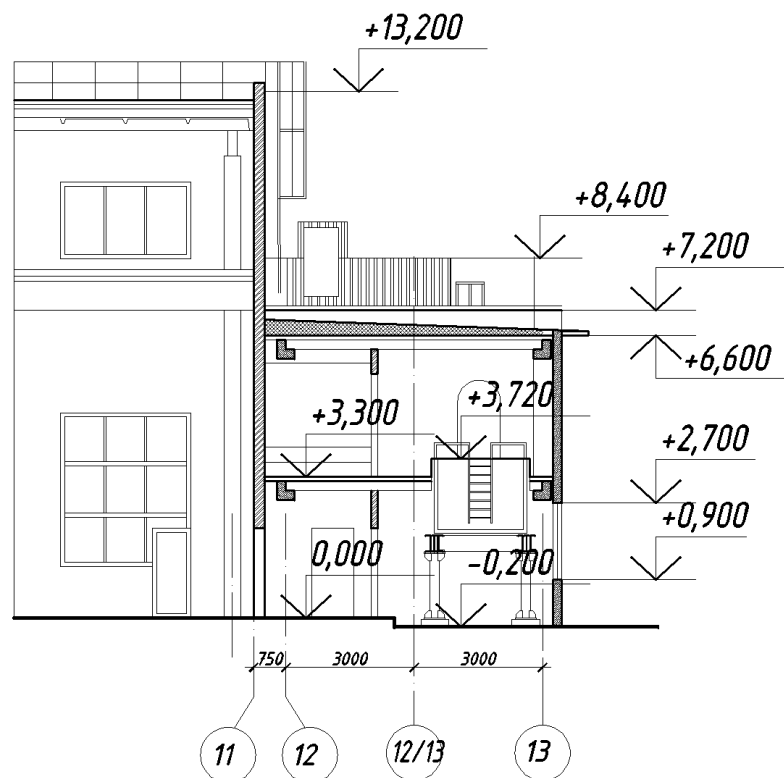Розріз 4-4Розріз 6-6

## ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ

№ п/п	Місця розташування	Опис дефектів та пошкоджень	Категорія стану*	Примітки*
	Фото			
1	2	3	4	5
1. Збірні залізобетонні підкранові балки				
1.1	Осі А,7; А,8; Г,5; Г,6; Г,7	Похилі тріщини в опорних зонах підкранових балок довжиною до 200 мм та шириною розкриття до 0,5 мм	III <sup>1)</sup>	Виконати підсилення вузлів обпирання підкранових балок на колони за рекомендаціями розділу 6 Технічного звіту 040972.004/18 ТЗ
1.2	Ось А,5	Сколювання бетону опорної ділянки підкранових балок на глибину до 150 мм з відповідним зменшенням площі обпирання балки на колону	III <sup>1)</sup>	
1.3	Осі А,4; А,5; А,8; А,9; Г,5÷Г,9	Відхилення від симетричності при встановленні підкранових балок перевищує 30 мм	III <sup>2)</sup>	
1.4	Осі А,5; А,9; А,10; Г,5; Г,6; Г,7	Зазори між торцями підкранових балок сягають 60 мм та більше	II <sup>3)</sup>	Виконати ремонт за рекомендаціями розділу 6 Технічного звіту 040972.004/18 ТЗ
1.5	Осі Г,9÷10; Г,8÷9; Г,5÷6	Недостатній (менший за 20 мм) захисний шар бетону нижньої полиці підкранових балок, раковини і порожнини в захисному шарі з ділянками оголення арматурних стрижнів на площі до 0,2 м².	II <sup>4)</sup>	
2. Збірні залізобетонні балки покриття				
2.1	Осі А,4; А,5; А,8; А,9; Г,5÷Г,9;	Зсув балки з осі колони до 50 мм	III <sup>5)</sup>	Встановити спостереження за рекомендаціями розділу 6 Технічного звіту 040972.004/18 ТЗ
3. Збірні залізобетонні плити покриття та перекриття				
3.1	Осі В÷Г,8÷9	Сколювання поздовжніх ребер плит покриття на глибину до 30 мм на ділянках довжиною до 100 мм в опорній зоні плит покриття.	III <sup>1)</sup>	Виконати ремонт за рекомендаціями розділу 6 Технічного звіту 040972.004/18 ТЗ
3.2	Осі А÷Г,3÷11	Ширина вертикальних швів між плитами покриття перевищує нормовані показники та становить 20÷100 мм.	II	
3.3	Осі А÷Г,3÷11	Відсутнє заповнення вертикальних швів між плитами покриття.	II <sup>6)</sup>	
3.4	Осі В÷Г,3÷11	Пробиті отвори в полицях плит покриття для встановлення дефлекторів	II <sup>7)</sup>	Встановити спостереження за рекомендаціями розділу 6 Технічного звіту 040972.004/18 ТЗ
3.5	Осі А-Б,3-4; позн.+3,000	Плити перекриття змонтовані на стіни насухо, без розчину	II <sup>8)</sup>	
3.6	Осі А-В,1-2; Позн.+6,800	Підвіска технологічного обладнання (трубопроводів) до оголених арматурних стрижнів плит покриття.	II <sup>9)</sup>	Застосувати типові вузли кріплення без використання підвісок до плит

## ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ (закінчення)

1	2	3	4	5
4. Стінові панелі та карнизні плити				
4.1	Осі А-Г,13; позн.+6,650	Ділянки відшарування захисного шару бетону карнизних плит на площі до 1 м <sup>2</sup> з оголенням та корозійним пошкодженням арматурних стержнів до 10%	III <sup>1)</sup>	Виконати ремонт за рекомендаціями розділу 6
4.2	Осі А,Г,13, позн. 0,000÷+13,700	Руйнування захисного шару з оголенням та корозійним пошкодженням арматурних стрижнів до 5% на ділянках площею до 0,5 м <sup>2</sup>	*	*Під час проведення обстеження був виконаний ремонт стінових панелей з усуненням вказаних дефектів
4.3	Осі А,Г,13, позн. 0,000÷+13,700	Руйнування швів між стіновими панелями до 20% на довжині до 2 м	*	
5. Металеві в'язі, металеві сходові клітини та сходи виходу на покрівлю				
5.1	Осі Г, 12-12/13, позн. 0,000; +8,400	Наскрізні корозійні пошкодження на площі до 0,25 м <sup>2</sup> металевих листів огороження та покриття зовнішньої сходової клітини в осях Г,11÷13.	III <sup>10)</sup>	Виконати ремонт пошкоджених ділянок за рекомендаціями розділу 6
5.2	Осі Б÷Г,2÷4; Г,12÷13; Позн.0,000-+15,600	Руйнування до 20% захисного лако-фарбового покриття металевих конструкцій на ділянках площею 20% поверхні	II <sup>11)</sup>	
6. Вертикальне планування, вимощення та підлоги				
6.1	Осі А,1÷13	Проростання багаторічної рослинності вздовж на відстані до 3 м від стін будівлі	II <sup>12)</sup>	Розчисти прилеглу територію
6.2	Осі А÷Г,3÷11; позн.0,000	Тріщини в підлогах шириною розкриття до 5 мм довжиною до 10 м	II	Виконати ремонт за рекомендаціями розділу 6
6.3	Осі А,1-13; Г,1÷13	Поперечні тріщини в бетонному вимощенні довжиною до 1 м шириною розкриття до 10 мм	II	
7. Протипожежні норми				
7.1	Осі Г,2-12/13, Позн.+3,300	Заблоковано повне відкривання дверей входу до внутрішніх приміщень другого поверху по осі Г,12-12/13 на позначці +3,300 (кут відкривання складає 20°).	*13)	Привести у відповідність до вимог нормативної документації з питань пожежної безпеки
7.2	Осі Г,2-12/13, (Позн.0,000÷+3,300)	Відсутнє евакуаційне освітлення виходу з приміщень другого поверху по осі Г,12÷12/13 на позначці +3,300.	*13)	
7.3		Відсутні плани евакуації з внутрішніх приміщень будівлі	*13)	



## Наявність підйомно-транспортних механізмів та устаткування

Місце розташування	Згідно проекту			Фактично			Колії	
	Найменування	Вантажопідйомність, т	Кількість	Найменування	Вантажопідйомність, т	Кількість	Довжина, м.пог.	Тип
Осі А÷Г, 3÷11, позн. +8,150 м	Кран мостовий опорний однобалковий електричний	20/5	34	Кран мостовий опорний однобалковий електричний	20/5	1	44	КР70
Осі Б÷В, 1÷2, позн. +10,560 м	Монорельс, таль	1,0	1	–			4,5	М24
Осі А÷Б, 1÷2, позн. +10,560 м	Монорельс, таль	1,0	1	–			7,5	М24
Осі А÷Г, 1÷2, позн. +11,660 м	Монорельс, таль	1,0	1	–			14	М24
Осі Б÷В, 1÷10, позн. ±0,000 м, колії 1524 мм	Залізничні цехові колії, Р.г.р.=96,400 м	28	1	Залізничні цехові колії, Р.г.р.=96,400 м	28	1	49,5	Р65
<b>Примітки:</b> До таблиці заносять відомості про електромостові, підвісні та інші крани, а також відомості про електроталі із зазначенням місць їх установки.								

## Проектні відомості про допустимі та корисні навантаження на основні несучі конструкції і елементи будівлі

Найменування	На момент прийняття в експлуатацію	Після капітального ремонту, реконструкції (на момент обстеження)
Підлоги	$Q=200 \text{ кг/м}^2$	$Q=180 \text{ кг/м}^2$
Фундаменти	$N=47 \text{ тс};$ $M=18 \text{ тсм}$ $Q=1,5 \text{ т}$	$N=44,65 \text{ тс};$ $M=58,5 \text{ тсм}$ $Q=1,5 \text{ т}$
Колони	$N=50 \text{ тс};$ $P_{кр}=65 \text{ тс};$ $T_{гор}=1,9 \text{ т}$	$N=50 \text{ тс};$ $P_{кр}=65 \text{ тс};$ $T_{гор}=1,8 \text{ т}$
Підкранові балки	$M=73,2 \text{ тсм};$ $Q=56,7 \text{ т}$	$M=69,54 \text{ тсм};$ $Q=53,85 \text{ т}$
Кроквяні балки	$P=16,3 \text{ тс}$	$P=16,3 \text{ тс}$
Плити перекриття	$Q=380 \text{ кг/м}^2$	$Q=350 \text{ кг/м}^2$
Плити покриття	$Q=730 \text{ кгс/м}^2$	$Q=660 \text{ кгс/м}^2$
Покрівля	$Q=150 \text{ кг/м}^2$	$Q=150 \text{ кг/м}^2$

Площа підлог, м<sup>2</sup>

Найменування	На момент прийняття в експлуатацію	Після капітального ремонту, реконструкції (на момент обстеження)
Бетон	Відомості відсутні	1153,4
Лінолеум		30,4
Деревина		15,3
Керамічна плитка		92,3

Розміри внутрішніх поверхонь огорожуючих та несущих конструкцій, м<sup>2</sup>

Найменування	На момент прийняття в експлуатацію	Після капітального ремонту, реконструкції (на момент обстеження)
Загальна площа: покриття перекриттів в тому числі залізобетонних	Відомості відсутні	1413,7
Площа стін без прорізів		232,4
Розгорнута поверхня колон: залізобетонних сталевих цегляних		1646,1
Розгорнута поверхня підкранових (їздових) балок: а) залізобетонних б) металевих		2898
Розгорнута поверхня а) металевих ферм покриття б) металевих прогонів і зв'язків покриття г) труб промпроводок д) вентиляційних систем е) внутрішніх дверей і ворот		476,8
		—
		230,4
		—
		—
		—
		—
		73,1

Площа приміщень, м<sup>2</sup>

Найменування	На момент прийняття в експлуатацію	Після капітального ремонту, реконструкції (на момент обстеження)
Виробнича площа (основна площа) в тому числі: на антресолях в підвалах	Відомості відсутні	962,20 — —
Площа складів, комор, в тому числі в підвалах		100,60 —
Площа службово-побутових приміщень		114,80
Площа їдалень		—
Площа буфетів		—
Площа зон відпочинку		25,14
Площа медпунктів		—
Площа допоміжних приміщень		20,39
Коридорів		26,28

Розміри зовнішніх поверхонь огорожуючих конструкцій, м<sup>2</sup>

Найменування	На момент прийняття в експлуатацію	Після капітального ремонту, реконструкції (на момент обстеження)
Площа стін за виключенням прорізів	Відомості відсутні	1696
Площа скління, в тому числі: подвійного одинарного		244 200 44
Кількість та площ автошляхів		—
Площа покрівлі, в тому числі: а) м'якої б) азбестоцементної в) сталевий		1226 1205 — 11
Площа вікон, зовнішніх дверей та воріт		38
Площа світлових ліхтарів		—